

KGA 770

STIHL



2 - 21	Gebrauchsanleitung
21 - 40	Instruction Manual
40 - 61	Manual de instrucciones
61 - 80	Skötselmanual
80 - 99	Käyttöohje
99 - 118	Bedjeningsvejledning
118 - 137	Bruksanvisning
137 - 157	Návod k použití
157 - 177	Használati utasítás
177 - 197	Instruções de serviço
197 - 220	Инструкция по эксплуатации
220 - 241	Instrukcja użytkowania
241 - 264	Ръководство за употреба
264 - 284	Instrucțiuni de utilizare



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-72

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble
beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, ved-
legg V.

Målt lydeffektnivå

KGA 770 80 dB(A)

Garantert lydeffektnivå

KGA 770 82 dB(A)

Oppbevaring av de tekniske dokumentene:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer
står på enheten.

Waiblingen, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra



Dr. Jürgen Hoffmann

Avdelingsleder produktgodkjenning, -regulering



23 Produsentens samsvarserklæring for UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

Konstruksjon: Batteridrevet feieap-
parat
Varemerke: STIHL
Type: KGA 770
Serieidentifikasjon: 4860

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til de briti-
ske direktivene Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016, Noise Emission in the Envi-
ronment by Equipment for use Outdoors Regula-
tions 2001 og The Restriction of the Use of Cer-
tain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012, og er

0458-769-9821-B

utviklet og produsert i henhold til følgende stan-
darder, som gjaldt ved produksjonsdato:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,
EN 60335-2-72

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble
beregnet i henhold til det britiske direktivet Noise
Emission in the Environment by Equipment for
use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

Målt lydeffektnivå

KGA 770 80 dB(A)

Garantert lydeffektnivå

KGA 770 82 dB(A)

Oppbevaring av de tekniske dokumentene:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer
står på enheten.

Waiblingen, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra



Dr. Jürgen Hoffmann

Avdelingsleder produktgodkjenning, -regulering



Obsah

1	Vysvětlivky k tomuto návodu k použití....	138
2	Bezpečnostní pokyny a pracovní technika	138
3	Kompletace stroje.....	142
4	Při přepravě stroje.....	142
5	Elektrické připojení nabíječky.....	144
6	Akumulátor nabít.....	144
7	LED na akumulátoru.....	145
8	LED na nabíječce.....	147
9	Zapnutí stroje.....	147
10	Pracovní postup.....	147
11	Vypnutí stroje.....	148
12	Po skončení práce.....	149
13	Skladování stroje.....	149

14	Kontrola a údržba prováděná uživatelem.....	150
15	Pokyny pro údržbu a ošetřování.....	151
16	Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození.....	151
17	Důležité konstrukční prvky.....	152
18	Technická data.....	153
19	Provozní poruchy a jejich odstranění.....	154
20	Pokyny pro opravu.....	155
21	Likvidace stroje.....	155
22	Prohlášení o konformitě EU.....	156
23	Adresy.....	156

1 Vysvětlivky k tomuto návodu k použití

1.1 Obrázkové symboly

Veškeré na stroji zobrazené symboly jsou vysvětleny v tomto návodu k použití.

1.2 Označení jednotlivých textových pasáží



VAROVÁNÍ

Varování jak před nebezpečím úrazu či poranění osob, tak i před závažnými věcnými škodami.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poškozením stroje jako celku či jeho jednotlivých konstrukčních částí.

1.3 Další technický vývoj

STIHL se neustále zabývá dalším vývojem veškerých strojů a přístrojů; z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo změnit objem dodávek ve tvaru, technice a vybavení.

Z údajů a vyobrazení uvedených v tomto návodu k použití nemohou být proto odvozovány žádné nároky.

2 Bezpečnostní pokyny a pracovní technika



Dodatková bezpečnostní opatření jsou při práci s tímto strojem nezbytná.



Ještě před prvním uvedením stroje do provozu si bezpodmínečně přečtete celý návod k použití a bezpečně ho uložte pro pozdější použití. Nedbání údajů v návodu k použití může být životu nebezpečné.



VAROVÁNÍ

- Děti ani mladiství nesmějí s tímto strojem pracovat. Dávat pozor na děti, aby bylo zajištěno, že si nebudou se strojem hrát
- Stroj smějí používat pouze osoby, které byly proškoleny ohledně jeho používání a ovládání nebo které prokáží, že tento stroj dokáží bezpečně obsluhovat
- Osoby, které z důvodů omezených fyzických, senzorických nebo duševních schopností nejsou ve stavu, aby mohly stroj bezpečně obsluhovat, smějí se strojem pracovat pouze pod dohledem nebo po instruktaži odpovědnou osobou
- Stroj předávejte či zapůjčujte pouze těm osobám, které jsou s tímto modelem a jeho obsluhou obeznámeny – a vždy jim zároveň předejte i návod k použití



Akumulátor vyjmout ze stroje:

- Čisticí úkony
- při odchodu od stroje
- Transport
- Skladování
- při opravářských a údržbářských úkonech
- při hrozícím nebezpečí a v nouzových případech

Tím se zabrání nechtěnému naskočení motoru.

Dodržujte specifické bezpečnostní předpisy země, např. příslušných oborových sdružení, úřadů pro bezpečnost práce apod.

Pokud se stroj nebude používat, musí být uložen tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj zajistíte před použitím nepovolnými osobami.

Uživatel nese vůči jiným osobám zodpovědnost za úrazy a za nebezpečí ohrožující jejich zdraví či majetek.

Pokyn pro každého, kdo bude se strojem pracovat poprvé: buď si nechejte od prodáváče nebo jiné osoby znalé práce se strojem ukázat, jak se s ním bezpečně zachází, nebo se zúčastněte odborného školení.

Práce se stroji produkujícími hluk může být národními či lokálními předpisy časově omezena.

Stroj uvádějte do provozu jen tehdy, když jsou všechny konstrukční díly v pořádku, bez poškození.

2.1 Tělesná způsobilost

Kdo pracuje se strojem, musí být odpočatý, zdravý a v dobré kondici.

Kdo se ze zdravotních důvodů nesmí namáhat, měl by se informovat u svého lékaře, může-li se strojem pracovat.

Po požití alkoholu, léků snižujících reakceschopnost nebo drog se nesmí s tímto strojem pracovat.

2.2 Řádné používání

Akumulátorový smeták umožňuje odstranění pouličních nečistot, spadaneho listí, trávy, papíru a podobných materiálů na rovných a tvrdých plochách. Taliřové kartáče a čisticí válec jsou poháněny motory.

Akumulátorový smeták může být provozován i bez podpory motorů.

Nezametejte žádné zdraví škodlivé látky.

Stroj není vhodný pro zametání kapalin.

Nikdy nezametejte explozivní prachy, kapaliny, kyseliny nebo rozpouštědla.

Stroj neprovodíte v explozemi ohrožených oblastech.

Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek.

Použití stroje k jiným účelům není dovoleno a může vést k úrazům nebo k jeho poškození. Na výrobku neprovádějte žádné změny – i to by mohlo vést k úrazům a poškození stroje.

2.3 Pracovní podmínky



Nikdy se strojem nepracovat za deště a ani v mokřem nebo velmi vlhkém prostředí. Stroj nikdy nenechávejte venku na dešti.

2.4 Oblečení a výstroj

Noste předpisové oblečení a výstroj.



Dlouhé vlasy nenosit rozpuštěné, svázat je a zajistit je (šátkem, čepicí, přílbou atd.).

Nenoste žádné oděvy, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech stroje. Ani žádné šály, kravaty či šperky a ozdoby.

Noste pevnou obuv s hrubou, neklouzavou podrážkou.

STIHL nabízí rozsáhlý program osobního ochranného vybavení.

2.5 Přeprava

Dbejte na patřičné kapitoly v návodu k použití.

Stroj vždy vypněte a akumulátor ze stroje vyjměte – i při přepravě na krátké vzdálenosti. Tím se zabrání nechtěnému naskočení motoru.

Stroj nenoste za rukojeť sběrné nádrže.

Ve vozidlech: stroj zajistěte proti převrácení, posunu a poškození.

2.6 Příslušenství

Používejte pouze takové díly či příslušenství, které jsou firmou STIHL pro tento stroj povoleny, či technicky adekvátní díly. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte odborného prodejce. Používejte pouze vysokojakostní díly či příslušenství. Jinak hrozí eventuelní nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.

STIHL doporučuje používat originální díly a příslušenství značky STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádějte žádné změny – mohlo by to vést k ohrožení bezpečnosti. Za osobní a věcné škody, které by vznikly z důvodů použití nedovolených adaptérů, vylučuje STIHL jakoukoliv zodpovědnost.

2.7 Pohon

Akumulátor

Dbejte na informace příbalového lístku nebo návodu k použití akumulátoru STIHL a bezpečně jej uložte pro další použití.

Podrobnější bezpečnostní informace – viz www.stihl.com/safety-data-sheets

Nabíječka

Dbejte na informace v příbalovém lístku nabíječky STIHL – bezpečně jej uložte pro další použití.

2.8 Před započetím práce

Proveďte kontrolu provozní bezpečnosti stroje – dbejte na odpovídající kapitoly v návodu k použití:

- Spínač stroje se musí dít snadno aktivovat do polohy **0**
- Spínač stroje se musí nacházet v poloze **0**
- Zkontrolujte, zda se v akumulátorové šachtě stroje nenacházejí žádné cizí předměty

- Akumulátor správně nasadíte – musí slyšitelně zapadnout
- nepoužívejte vadné nebo zdeformované akumulátory
- rukojeti musejí být čisté a suché, bez oleje a nečistot – to je důležité pro bezpečné ovládání stroje
- zkontrolujte pevné usazení posunovacího rámu
- zkontrolujte stav pouzdra
- zkontrolujte stav a pevné usazení sběrné nádrže
- Zkontrolujte, jestli talířové kartáče a čistící válec nevykazují zakleslé díly a zatvrdlou špínu – štětiny kartáče se musejí volně pohybovat
- Zkontrolujte nastavení zametacího tlaku resp. provést nastavení na k zametání určený podklad
- Na ovládacích a bezpečnostních zařízeních neprovádějte žádné změny.

Stroj smí být provozován pouze v provozně bezpečném stavu – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Spínač stroje neaktivujte nohou.

2.9 Při práci

Při hrozícím nebezpečí nebo v nouzovém případě stroj okamžitě vypněte a akumulátor vyjměte.

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba – nedovolte, aby se v pracovním prostoru zdržovaly další osoby.

Děti, diváky a zvířata nepouštět do blízkosti stroje!

Při zablokovaném talířovém kartáči nebo zablokovaném čistícím válci stroj vypněte a vyjměte akumulátor – teprve potom odstraňte blokádu. Noste pevné rukavice, zabrání se tím úrazům pořežáním ostrými předměty.

Nikdy nesahejte do točících se štětinových kartáčů – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Během práce nenarážejte do předmětů např. regálů, stavebních lešení - hrozí nebezpečí převrácením nebo padajícími předměty dolů

Stroj nikdy nenechávejte běžet bez dohledu.

Stroj nikdy neprovozujte bez nasazené sběrné nádrže.

Pozor při náledí, v moku, na sněhu, na svazích nebo na nerovném terénu atd. – **hrozí nebezpečí uklouznutí!**

Práci včas přerušujte přestávkami, aby se zabránilo stavu únavy a vyčerpání – **hrozí nebezpečí úrazu!**

V případě vzniku prachu je nutno používat ochrannou masku proti prachu.

Při znatelných změnách v chování stroje za chodu (např. zvýšené vibrace, zhoršená pohybovatelnost) práci přerušte a příčiny změn odstraňte.

Pokud byl stroj vystaven námaze neodpovídající jeho určení (např. působení hrubého násilí při úderu či pádu), je bezpodmínečně nutné před dalším provozem důkladně zkontrolovat stav provozní bezpečnosti – viz také "Před započetím práce". Zkontrolujte zejména funkčnost bezpečnostních zařízení. Stroje, jejichž funkční bezpečnost již není zaručena, nesmějí být v žádném případě dále používány. V nejasných případech vyhledejte odborného prodejce.

Nezametejte žádné hořící nebo doutnající předměty jako např. cigarety, popel nebo sirky – **hrozí nebezpečí požáru!**

Před odchodem od stroje: stroj vypněte a akumulátor vyjměte.

2.10 Po skončení práce

Sběrnou nádrž po každém použití vyprázdněte.

Před vyprazdňováním sběrné nádrže stroj vypněte.

K vyprázdnění sběrné nádrže je třeba nosit pevné rukavice, tím se zabrání poranění např. skleněnými střepy, kovem a jinými, ostrohranými materiály.

Sběrnou nádrž vyprazdňovat pokud možno venku, zabrání se tím vzniku prachu.

2.11 Čištění stroje

Stroj očistěte od prachu a nečistot – nikdy k tomu nepoužívejte prostředky rozpouštějící tuky.

Plastové díly čistěte vlhkým hadrem. Ostré čistící prostředky mohou plast poškodit.

K čištění talířových kartáčů nebo čistícího válce noste pevné rukavice, zabrání se tím úrazům v důsledku pořežání ostrými předměty.

K čištění stroje nikdy nepoužívejte vysokotlaké čističe. Prudký proud vody by mohl poškodit jednotlivé díly stroje.

Stroj nikdy neostřikujte vodou.

Talířové kartáče a čistící válec nečistěte tlakovým vzduchem. Prudký proud vzduchu může poškodit štětiny kartáče.

2.12 Skladování stroje

Pokud se stroj nebude používat, musí být uložen tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stroj zajistěte před použitím nepovolanými osobami.

Stroj zajistěte proti pádu nebo nekontrolovanému sklopení posunovacího rámu.

Nesahejte do výklopného pásma posunovacího rámu – nechtěným náhlým sklopením posunovacího rámu může dojít k sevření částí těla mezi posunovacím rámem a tělesem stroje – **hrozí nebezpečí úrazu!**

Stroj bezpečně skladujte v suchém prostoru, se spínačem nastaveným do polohy **0** a jen s vyjmutým akumulátorem.

2.13 Pracovní technika

2.13.1 Jak stroj držet a vést

Stroj obsluhuje pouze jedna osoba – nedovolte, aby se v pracovním prostoru zdržovaly další osoby.



Posunovací rám držte vždy pevně v ruce.

Stroj posunujte dopředu a rychlost přizpůsobte okolí.

Malé vyvýšeniny o velikosti 2 - 3 cm mohou být přejety mírným zatlačením na posunovací rám směrem dolů.

Při klesajícím čistícím účinku zkontrolujte, nejsou-li talířové kartáče, resp. čistící válec zablokované nebo opotřebované.

Stav naplnění ve sběrné nádrži

Sběrná nádrž je plná, když během zametání smetená nečistota bočně zase vypadává.

Aby se dalo krátkodobě pracovat dále, stroj vpředu nazdvihněte, tím se špína v nádrži odsype dozadu. Tím se dá kapacita sběrné nádrže lépe využít.

Při zametání těžkých nečistot např. drtě se těžšíště stroje při plné sběrné nádrži posune dozadu. Tím mají talířové kartáče menší kontakt se zametávanou plochou a výsledek čištění se snižuje.

2.14 Pokyny pro údržbu a opravy

Před veškerými opravářskými a údržbářskými úkony stroj vždy spínačem vypněte – poloha spínače **0** – a akumulátor vyjměte ze stroje. Tím se zabrání nechtěnému naskočení motoru.

Na stroji provádějte pravidelnou údržbu. Provádějte pouze takové údržbářské a opravářské úkony, které jsou popsány v návodu k použití. Veškeré ostatní práce nechejte provést u odborného prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a dodávané technické informace.

Používejte pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje. V případě dotazů k tomuto tématu se obraťte na odborného prodejce.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL. Jsou svými vlastnostmi optimálně přizpůsobeny jak výrobku samotnému, tak i požadavkům uživatele.

Na stroji neprovádějte žádné změny – mohla by tím být ohrožena bezpečnost – **hrozí nebezpečí úrazu!**

U elektrických kontaktů, připojovacího kabelu a elektrické vidlice nabíječky pravidelně kontrolujte nezávadný stav izolace a příznaky stárnutí (lámavost).


Elektrické konstrukční díly, jako např. připojovací kabel nabíječky, smějí být opravovány, resp. vyměňovány pouze odborným elektrotechnickým personálem.

Vodicí drážky akumulátoru udržujte v čistém stavu – v případě potřeby je vyčistěte.


Při výměně taliřových kartáčů nebo čistícího válce noste pevné rukavice, tím se zabrání úrazům v důsledku poříznutí ostrými předměty.

3 Kompletace stroje

Před prvním uvedením do provozu musí být na stroj namontován posunovací rám.

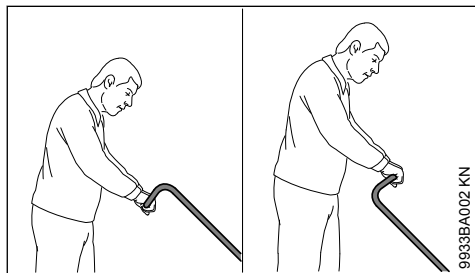

V závislosti na velikosti uživatele může být posunovací rám namontován ve 2 různých polohách.

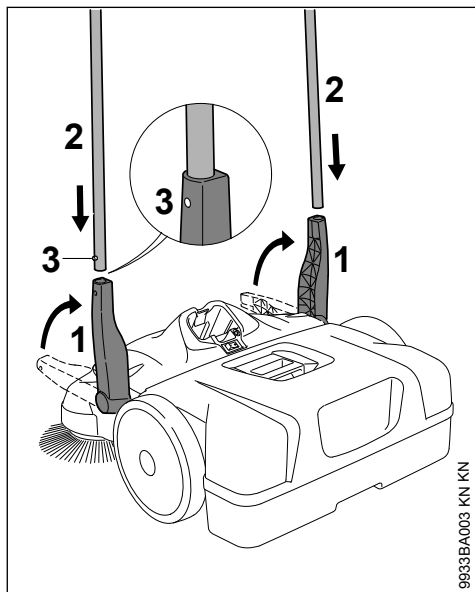


► držák[°](1) nastavte kolmo nahoru


► posunovací rám[°](2) zasuňte zároveň do obou držáků[°](1) – zarážkové pružiny[°](3) se musejí zaaretovat

4 Při přepravě stroje

4.1 Jak stroj nosit

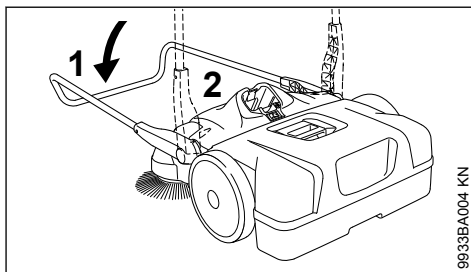

► posunovací rám[°](1) sklopte dopředu
► stroj uchopte za rukojeť[°](2) a postavte ho kolmo

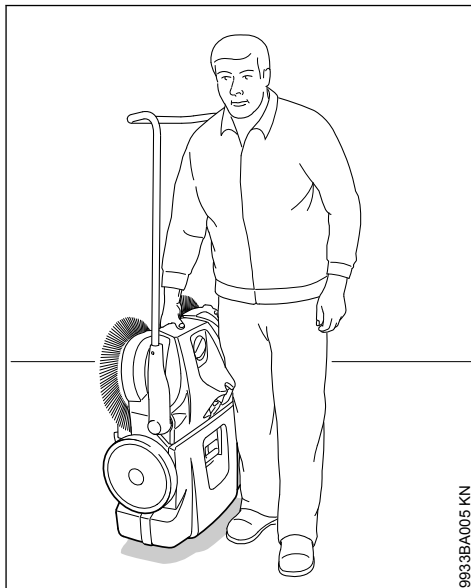


► stroj noste za rukojeť – taliřové kartáče směřují na opačnou stranu od těla

4.2 Ve vozidle

Stroj umístěte tak, aby se štětiny taliřových kartáčů nemohly ohnout. Ohnuté štětiny se jinak mohou trvale zdeformovat.

Zalomené nebo zdeformované štětiny je možné opět narovnat zahřátím fénem na vlasy – viz „Kontrola a údržba uživatelem“.

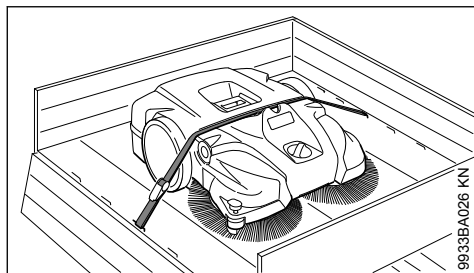


Stroj zajistěte proti posunu upínacím pásem.

- Upínací pás ved'te mezi sběrnou nádrží a tělesem stroje. Nenapínejte jej příliš silně, aby se stroj nepoškodil.

K prostorově úsporné přepravě ve vozidlech může být posunovací rám ze stroje demontován.


4.3 Posunovací rám

Demontáž

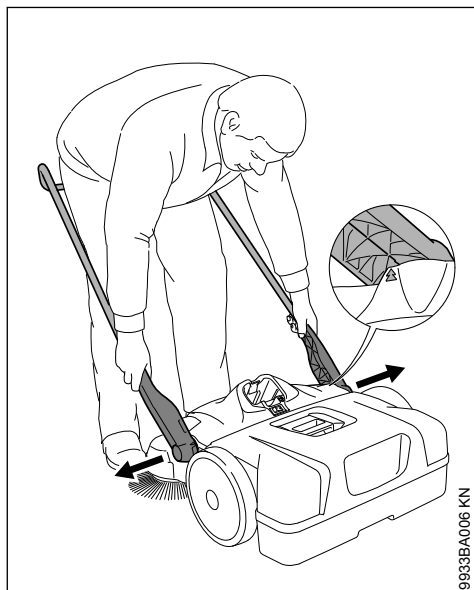


- Stůjte před strojem – posunovací rám vyrovnejte asi v úhlu 45° k zemi (šipky na tělese se musejí kryt s můstkem držáku).
- Oba držáky od sebe mírně odtláče a zároveň je vytáhněte z obou upínek stroje.

Montáž

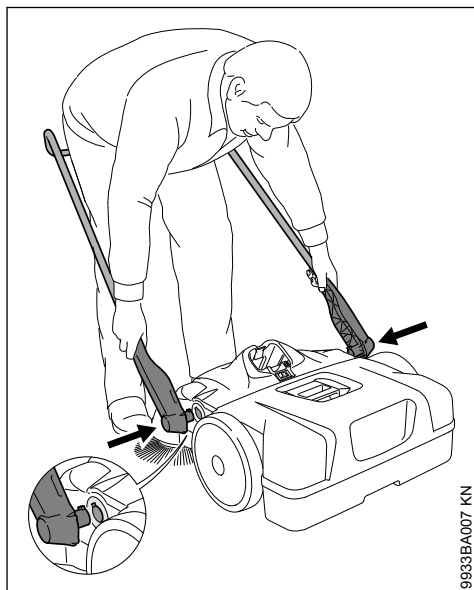


- Stůjte mezi posunovacím rámem a oba držáky uchopte rukama.
- Držáky roztlačte mírně od sebe.
- Držáky zároveň zasuňte do obou upínek stroje – čepy na držácích zapadnou do vybrání upínek.

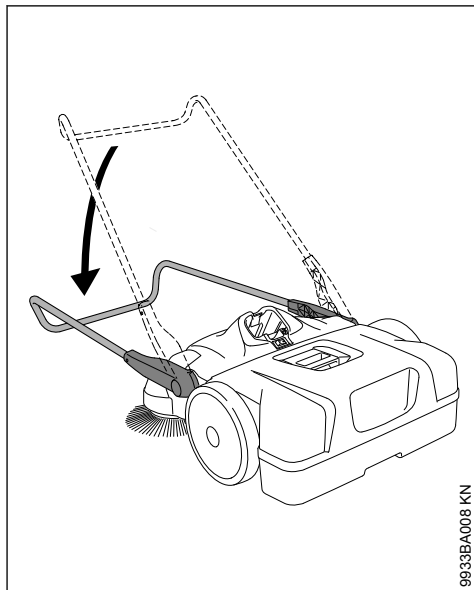


- Posunovací rám skloňte dolů – tím se držáky zafixují v upínkách, a jsou tak pevně spojeny se strojem.

5 Elektrické připojení nabíječky

Síťové napětí musí být stejné jako provozní napětí.

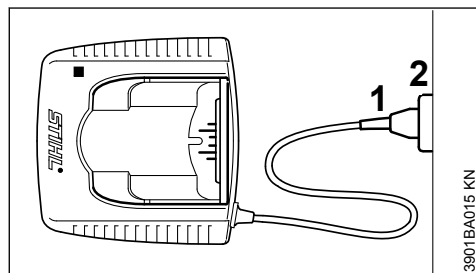

- Elektrickou vidlici (1) zastrčit do zásuvky (2).

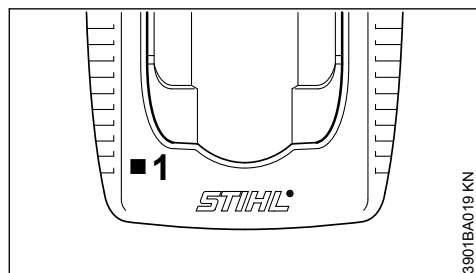

Po připojení nabíječky na elektrickou síť proběhne samovolný autotest. Během tohoto procesu se světelná dioda (1) na nabíječce rozsvítí na cca. 1 vteřinu zeleně, potom červeně a poté opět zhasne.

6 Akumulátor nabít


Při expedici není akumulátor zcela nabítý.

Doporučuje se akumulátor před prvním uvedením do provozu zcela nabít.


- Nabíječku připojte na elektrickou síť – síťové napětí a provozní napětí nabíječky musí být stejné – viz "Připojení nabíječky na elektrickou síť".

Nabíječku provozujte pouze v uzavřených a suchých místnostech při okolních teplotách +5 °C až +40 °C (41° F až 104° F).

Nabíjejte jen suché akumulátory. Mokrý akumulátor nechte před nabíjením uschnout.

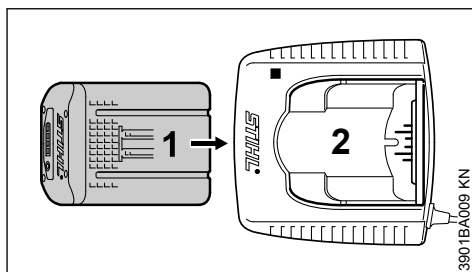

- Akumulátor (1) zasunout do nabíječky (2) až k prvnímu znatelnému odporu – poté ho až na doraz zamáčknout.

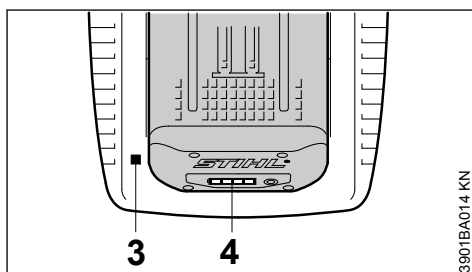

Po vsazení akumulátoru se rozsvítí LED (3) na nabíječce – viz "LED na nabíječce".

Nabíjecí postup začne, jakmile LED (4) na akumulátoru svítí zeleně – viz "LED na akumulátoru".

Délka nabíjení závisí na různých ovlivňujících faktorech, jako je stav akumulátoru, okolní teplota atd. a může se proto lišit od uvedených nabíjecích časů.

Během práce se akumulátor ve stroji zahřívá. Pokud se do nabíječky vsadí teplý akumulátor, může být před nabíjením nutné, aby vychladl. Proces nabíjení začne teprve ve chvíli, kdy je akumulátor vychladlý. Délka doby nabíjení se může prodloužit o dobu chlazení.

Během procesu nabíjení se akumulátor a nabíječka zahřívají.

6.1 Nabíječky AL 300, AL 500

Nabíječka AL 300 a AL 500 je vybavena ventilátorem pro chlazení akumulátoru.

6.2 Nabíječka AL 100

Nabíječka AL 100 čeká s nabíjením až akumulátor sám vychladne. Ochlazení akumulátoru probíhá přenosem tepla do okolního vzduchu.

6.3 Konec procesu nabíjení


Jakmile je akumulátor úplně nabitý, nabíječka se automaticky vypne. K tomu:

- zhasnou LED na akumulátoru
- zhasne LED na nabíječce
- ventilátor nabíječky se vypne (pokud se v nabíječce nachází)

Nabitý akumulátor po ukončení nabíjení z nabíječky vyjmout.

7 LED na akumulátoru

Čtyři LED indikují stav nabití akumulátoru a problémy vznikající na akumulátoru nebo na stroji.

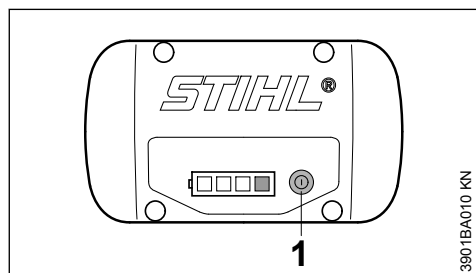

- K aktivaci této indikace stiskněte tlačítko (1) – světelná indikace se po 5 vteřinách samostatně vypne.


Světla LED mohou svítit, resp. blikat zeleně nebo červeně.

-  LED svítí trvale zeleně.
-  LED bliká zeleně.
-  LED svítí trvale červeně.
-  LED bliká červeně.

7.1 Při nabíjení

Světla LED indikují trvalým svícením nebo blikáním průběh nabíjení.


Při nabíjení je aktuálně nabíjená kapacita indikována zeleně blikající LED.

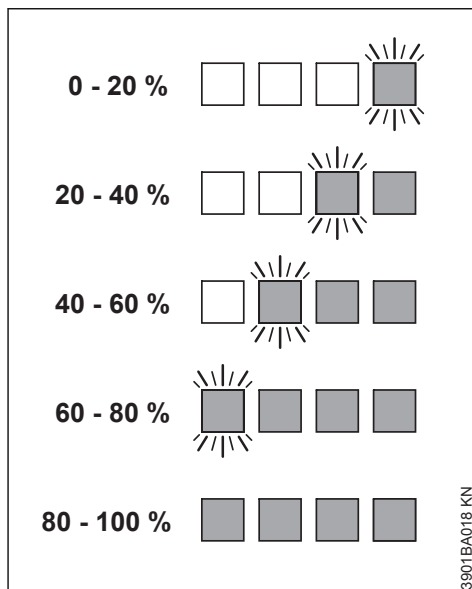

Je-li proces nabíjení ukončen, LED na akumulátoru se automaticky vypnou.


Pokud světla LED na akumulátoru svítí nebo blikají červeně – viz „Když trvale svítí/blikají červené LED“.

7.2 Při práci

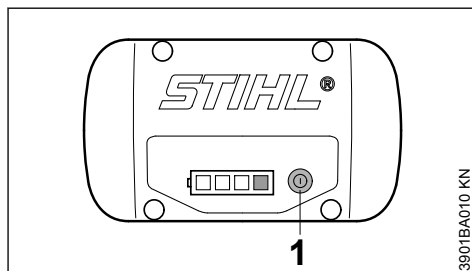


- K aktivaci této indikace stiskněte tlačítko (1) – světelná indikace se po 5 vteřinách samostatně vypne.

Zelené LED indikují trvalým svícením nebo blikáním stav nabití.

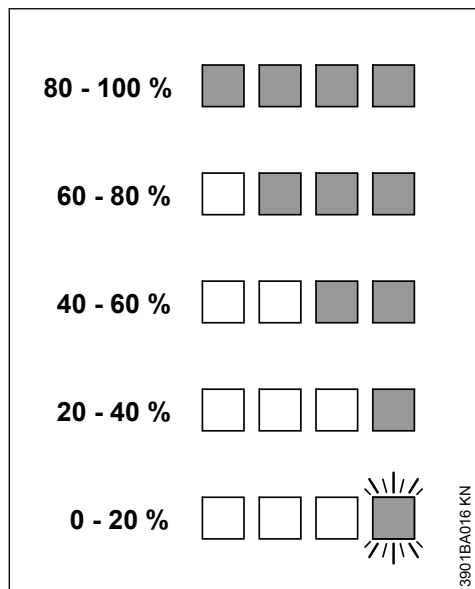

Pokud světla LED na akumulátoru svítí nebo blikají červeně – viz „Když trvale svítí/blikají červené LED“.

7.3 Když trvale svítí/blikají červené LED

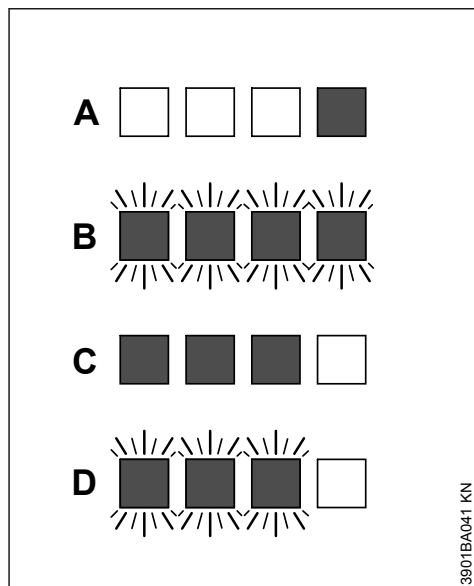

A	1 LED svítí trvale červeně:	Akumulátor je příliš teplý 1) 2)/studený 1)
B	4 LED blikají červeně:	Funkční závada na akumulátoru 3)
C	3 LED svítí trvale červeně:	Stroj je příliš teplý – nechejte ho vychladnout
D	3 LED blikají červeně:	Funkční porucha ve stroji 4)


¹⁾ Při nabíjení: po vychladnutí/zahřátí akumulátoru se proces nabíjení automaticky spustí.

²⁾ Při práci: stroj se vypíná – akumulátor nechejte po určitou dobu vychladnout, k tomu případně vyjměte akumulátor ze stroje.

³⁾ Elektromagnetická porucha nebo defekt. Akumulátor ze stroje vyjměte a opět ho vložte. Stroj zapněte – pokud světla LED stále ještě blikají, je akumulátor defektní a musí být vyměněn.

⁴⁾ Elektromagnetická porucha nebo defekt. Akumulátor ze stroje vyjměte. Kontakty v akumulátorové šachtě zbavte tupým předmětem nečistot. Akumulátor opět vložte. Stroj zapněte – pokud světla LED stále ještě blikají, není funkce stroje správná a je třeba ho nechat zkontrolovat odborným prodejcem – STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL.

8 LED na nabíječe

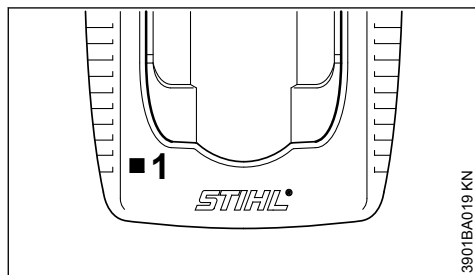

LED (1) na nabíječe může trvale zeleně svítit nebo červeně blikat.

8.1 Zelené trvalé světlo ...

... může mít níže uvedené významy:

- se nabíjí
- je příliš teplý a musí se před nabíjením ochladit

Viz také "LED na akumulátoru"

Zelená LED na nabíječe zhasne, jakmile je akumulátor zcela nabitý.

8.2 Červené blikání ...

... může mít níže uvedené významy:


- mezi akumulátorem a nabíječkou neexistuje žádný elektrický kontakt – akumulátor vyjměte a opět vložte
- Funkční závada na akumulátoru – viz také "LED na akumulátoru"
- funkční porucha na nabíječe – nechat provést kontrolu odborným prodejcem. STIHL doporučuje odborné prodejce výrobků STIHL.

9 Zapnutí stroje

Při expedici není akumulátor zcela nabitý.


Doporučuje se akumulátor před prvním uvedením do provozu zcela nabít.

9.1 Vsazení akumulátoru

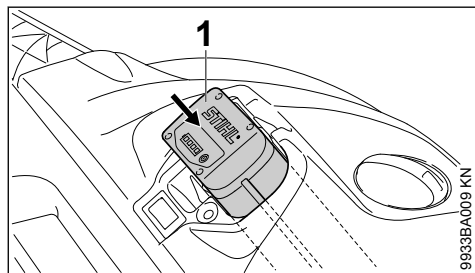

- Akumulátor (1) vsadíte do šachty stroje – akumulátor vklouzne do šachty – lehce na něj zatlačte tak, až se slyšitelně zaaretuje – akumulátor musí lícovat s horní hranou skříně.

9.2 Zapnutí stroje

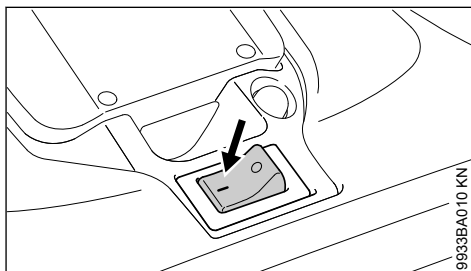


- Spínač stroje přepněte do polohy I.

Talířové kartáče a čistící válec se začínají točit.

10 Pracovní postup

10.1 Přestavení výšky talířových kartáčů

Přestavením výšky lze talířové kartáče přizpůsobit zameťávanému podkladu.

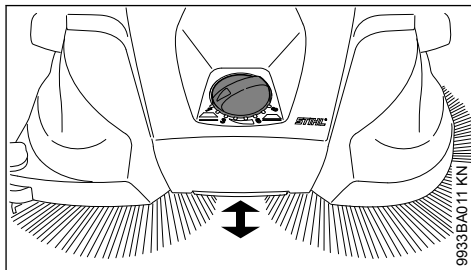


- Otočný ovladač nastavte otočením doleva nebo doprava na požadovaný stupeň:

Stupeň	Aplikace
1 - 2	pro rovné plochy
3 - 4	vlhké spadané listí, písek, nerovné plochy, např. vymývaný beton
5 - 8	dodatečná regulace v závislosti na opotřebení štětín

Štětiny talířových kartáčů směřují jen s lehkým tlakem přiléhat k zemi. Příliš velkým přitlačným tlakem se nedocílí žádného lepšího čistícího výsledku, nýbrž zvýšeného opotřebení a redukce provozní doby kvůli rychlejšímu vybití akumulátoru.


10.2 Boční vodicí role

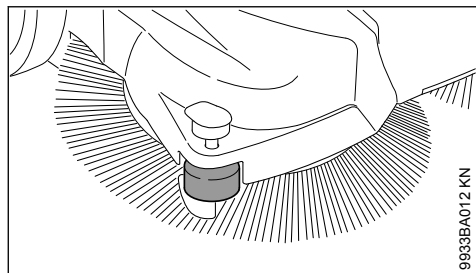

Boční role usnadňuje vedení stroje v okrajových pásmech, např. podél zdí nebo obrubníků chodníků.

10.3 Přidržovač

Při čistících pracích v okrajových pásmech, např. u zdí nebo obrubníků chodníků, jsou štětiny stlačením přitlačovače vedeny těsně po zemi.

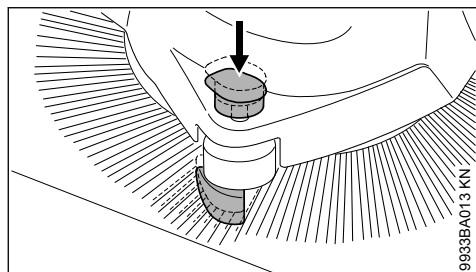


► Rukojeť přitlačovače tlačte dolů.

10.4 Jištění proti přetížení závislé na teplotě

Jištění proti přetížení přeruší přívod proudu v případě mechanického přetížení motorů, např. při blokaci taliřových kartáčů nebo čistícího válce.

Pokud spínač jištění proti přetížení přerušil dodávku proudu, pak:


- Vypněte stroj pomocí vypínače/zapínače stroje – poloha °0 – a vyjměte akumulátor.
- Odstraňte blokáci taliřových kartáčů nebo čistícího válce.
- počkejte cca 30 vteřin, až jištění proti přetížení zchladne

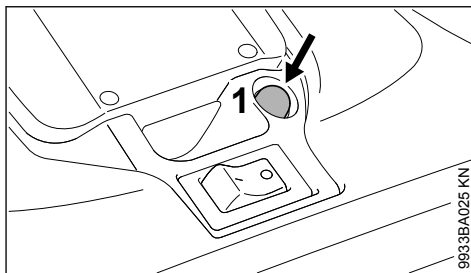

Zatímco teplotně závislé jištění proti přetížení taliřových kartáčů se vynuluje automaticky, musí se jištění proti přetížení čistícího válce vynulovat ručně stisknutím spínače*(1).

- Vložte akumulátor a stroj pomocí vypínače/zapínače stroje opět zapněte – poloha °I.


11 Vypnutí stroje

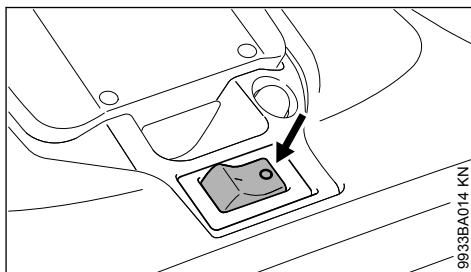

- Vypněte stroj pomocí vypínače – poloha °0.

Během přestávek a při skončení práce akumulátor vždy ze stroje vyjměte.

11.1 Vyjmutí akumulátoru

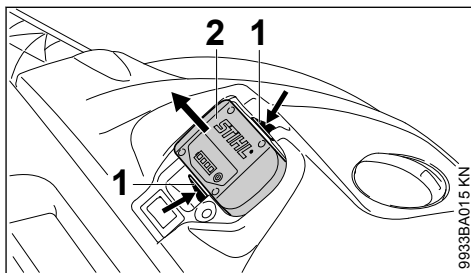


- Obě aretační páčky (1) současně stiskněte – akumulátor (2) se tím deblokuje.
- Akumulátor (2) vyjměte ze skříně stroje.

Pokud se stroj nebude používat, uložte ho tak, aby nikdo nebyl ohrožen.


Stroj zajistěte proti použití nepovolanými osobami.

12 Po skončení práce


12.1 Sejmутí a vyprázdnění sběrné nádrže

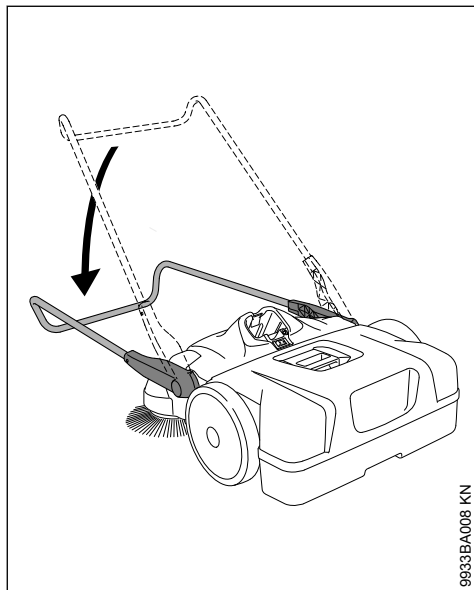

- Posunovací rám sklopte dopředu.

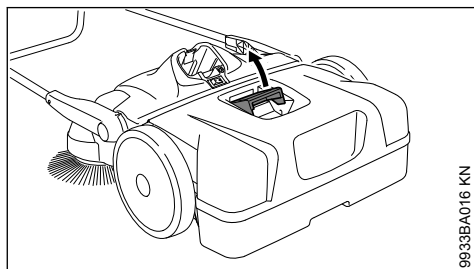


- Rukojeť sběrné nádrže vytáhněte nahoru.

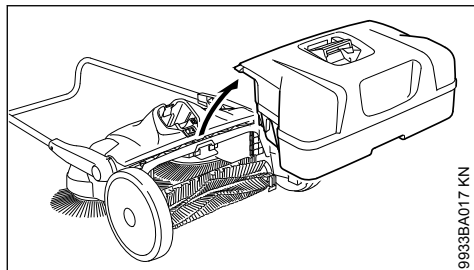

- Sběrnou nádrž sejměte a vyprázdněte.

12.2 Montáž sběrné nádrže

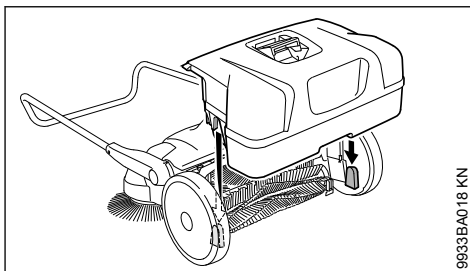

- Sběrnou nádrž nasadte na stroj – vybrání na sběrné nádrži pasují do upínek na stroji.
- Zafixujte rukojeť sběrné nádrže.

13 Skladování stroje

- Vyměňte akumulátor.
- Stroj důkladně vyčistěte.
- Stroj uskladněte na suchém a bezpečném místě. Chraňte ho před použitím nepovolanými osobami (např. dětmi).


Stroj umístěte tak, aby štětiny talířových kartáčů nebyly zalomeny nebo zdeformovány. Zalomené nebo zdeformované štětiny se jinak mohou trvale zdeformovat. Zalomené nebo zdeformované štětiny je možné zahřátím fénem na vlasy opět narovnat – viz „Kontrola a údržba uživatelem“.

13.1 Skladování stroje

K prostorově úspornému skladování může být stroj postaven kolmo.


Stroj zajistěte proti pádu nebo nekontrolovanému sklopení posunovacího rámu.

před použitím nepovolnými osobami (např. dětmi) a před znečištěním.

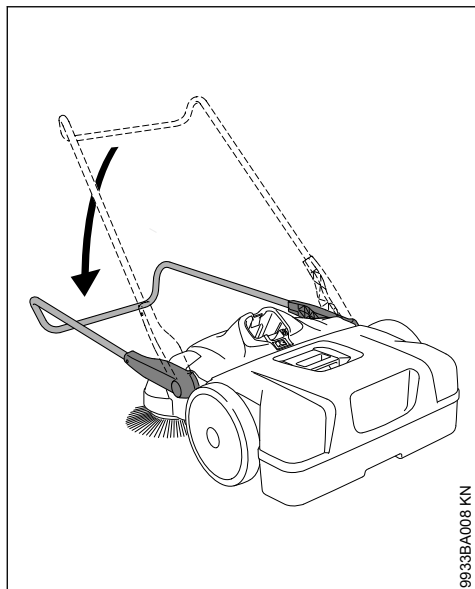

9933BA008 KN

- Posunovací rám sklopte dopředu.

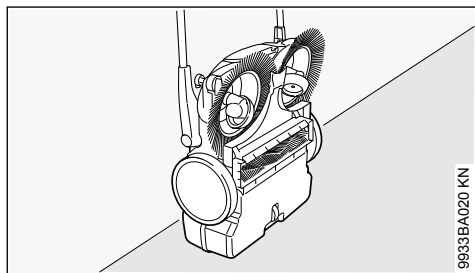

9933BA020 KN

- Stroj postavte kolmo.

13.2 Skladování akumulátoru

- Akumulátor vyjměte ze stroje, resp. z nabíječky.
- Skladujte jej v uzavřených a suchých prostorech a na bezpečném místě. Chraňte jej před použitím nepovolnými osobami (např. dětmi) a před znečištěním.
- Rezervní akumulátory nikdy neskladujte bez pracovního využití – používejte je střídavě.

Pro optimální dobu životnosti akumulátoru jej skladujte v cca 30% stavu nabití.


13.3 Skladování nabíječky

- Vyjměte akumulátor.
- Vytáhněte elektrickou vidlici ze sítě.
- Nabíječku skladujte v uzavřených a suchých prostorech a na bezpečném místě. Chraňte ji

14 Kontrola a údržba prováděná uživatelem

14.1 Narovnění deformovaných štětín

Deformované štětiny mohou být zahřátím opět narovnané.

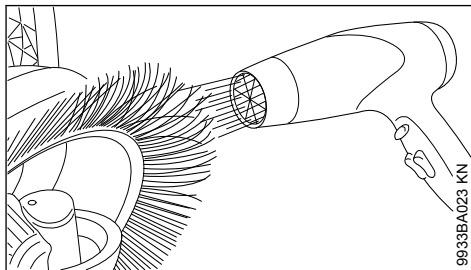

9933BA023 KN


- Štětiny zahřejte a narovnejte teplovzdušným foukačem (např. fénem na vlasy).

Nepoužívejte žádný horkovzdušný foukač, otevřené plameny nebo hořák. Příliš vysokými teplotami by došlo k trvalému poškození štětín.

14.2 Mazání převodovky

Za účelem ošetření může být převodovka namažena silikonovým sprejem na bázi alkoholu. Použití jiných maziv může funkci převodovky negativně ovlivnit.

- Stroj postavte kolmo.

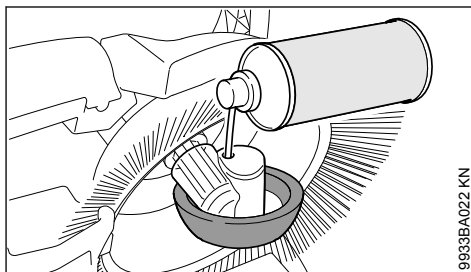


9933BA022 KN

- Silikonový sprej mírně nastříkejte otvory v tělese kola na převodovku.

14.3 Čištění vzduchového filtru

- Sejměte sběrnou nádrž.

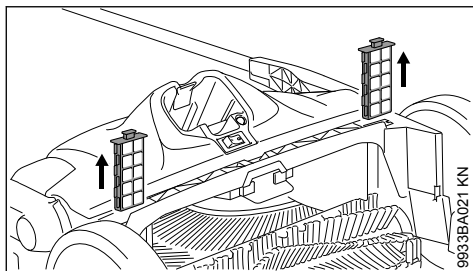

- ▶ Oba filtrační prvky vytáhněte z vodítek.
- ▶ Vložku z pěnové hmoty vyjměte z filtračního prvku.
- ▶ Vložku z pěnové hmoty vypláchněte vodou, nechteje usušit a opět vsadte do filtračního prvku.
- ▶ Filtrační prvky opět vsadte do stroje.

15 Pokyny pro údržbu a ošetřování

Následující údaje se vztahují na běžné pracovní podmínky. Při ztížených podmínkách (velký výskyt prachu atd.) a v případě delší pracovní doby se musejí uvedené intervaly odpovídajícím způsobem zkrátit.

Před veškerými pracovními úkony na stroji nastavte spínač do polohy 0 a vyjměte akumulátor.

		před započetím práce	po ukončení práce, resp. denně	týdně	měsíčně	ročně	při poruše	při poškození	v případě potřeby
Kompletní stroj	optická kontrola (stav)	X							
	vyčistit		X						
Vzduchový filtr	vyčistit								X
	vyměnit							X	
Taliřové kartáče a čistící válec	optická kontrola (stav)	X	X						
	vyčistit								X
	nechat vyměnit odborným prodejcem ¹⁾							X	
Převodovka	namažte ²⁾								X
Akumulátor	optická kontrola	X					X	X	
Akumulátor	vyčistit	X							X
	funkční kontrola (vyjmutí akumulátoru)	X							
Bezpečnostní nálepka	vyměnit							X	

¹⁾STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL.

²⁾Viz „Kontrola a údržba uživatelem“

16 Jak minimalizovat opotřebení a jak zabránit poškození

Dodržením údajů tohoto návodu k použití se zabrání přílišnému opotřebení a poškození stroje.

Použití, údržbu a skladování stroje je bezpodmínečně nutné provádět pečlivě tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Za veškeré škody, které budou způsobeny nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu a údržbu, nese odpovědnost sám uživatel. Toto platí speciálně pro níže uvedené případy:

- firmou STIHL nepovolené změny provedené na výrobku
- použití nástrojů nebo příslušenství, které nejsou pro stroj povoleny, nejsou vhodné nebo jsou provedeny v méněhodnotné kvalitě
- účelu stroje neodpovídajícímu použití

- použití stroje při sportovních a soutěžních akcích
- škody, vzniklé následkem dalšího použití stroje s poškozenými konstrukčními díly

16.1 Údržbářské úkony

Veškeré, v kapitole "Pokyny pro údržbu a ošetřování" uvedené úkony musejí být prováděny pravidelně. Pokud tyto úkony nemůže provést sám uživatel, musí jimi být pověřen odborný prodejce.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcem výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány technické informace.

V případě neprovedení nebo při neodborném provedení těchto úkonů může dojít ke škodám na stroji, za které nese zodpovědnost pouze sám uživatel. Jedná se mezi jiným o:


- škody na elektromotoru vzniklé následkem opožděné či nedostatečné údržby (např. nedostatečným čištěním vedení chladicího vzduchu)
- škody na nabíječce vzniklé nesprávným připojením na elektrickou síť (nesprávným napětím).
- korozní a jiné následné škody na stroji, způsobené v důsledku neodborného skladování a použití stroje
- škody na stroji způsobené použitím náhradních dílů podřadné kvality

16.2 Součásti podléhající opotřebení

Některé díly stroje podléhají i při používání odpovídajícím předpisům a určení přirozenému opotřebení a v závislosti na druhu a délce použití je třeba tyto díly včas vyměnit. K nim patří mimo jiné:

- Talířový kartáč
- Čistící válec
- Akumulátor

17 Důležité konstrukční prvky

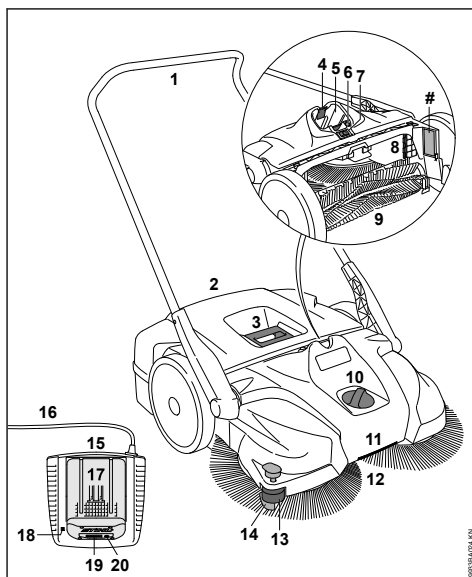

- 1 Posunovací rám
- 2 Sběrná nádrž
- 3 Rukojeť na sběrné nádrži
- 4 Pojistka k aretaci akumulátoru
- 5 Akumulátorová šachta
- 6 Ochranný spínač proti přetížení
- 7 Zapínač/vypínač
- 8 Vzduchový filtr
- 9 Čistící válec
- 10 Přestavení výšky
- 11 Rukojeť
- 12 Talířový kartáč
- 13 Boční vodicí role
- 14 Přítlačovač
- 15 Nabíječka
- 16 Připojovací kabel s elektrickou vidlicí k připojení na síť
- 17 Akumulátor
- 18 Světelná dioda (LED) na nabíječce
- 19 Světelné diody (LED) na akumulátoru
- 20 Tlačítko k aktivaci světelných diod (LED) na akumulátoru
- # Výrobní číslo

18 Technická data

18.1 Akumulátor

typ: lithium-iontový
konstrukce: AP, AR

Stroj se smí používat jen s originálními akumulátory STIHL AP a STIHL AR.

Délka pracovní doby stroje je závislá na energetickém obsahu akumulátoru.

18.2 KGA 770

Teoretický čistíci výkon: 3250 m²/h
Objem sběrné nádrže: 50 l
Druh ochrany: IP20*
Hmotnost včetně akumulátoru AP 80:

Rozměry

Posuvací rám kolmo

Délka: 800 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 1270 mm

Posuvací rám v pojízdné poloze

Délka: 1050 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 1050 mm

18.3 Akustické a vibrační hodnoty

Ke zjištění akustických a vibračních hodnot se zohledňuje provozní stav nominálních maximálních otáček.

Podrobnější údaje ke splnění směrnice pro zaměstnavatele Vibration 2002/44/EG viz

www.stihl.com/vib

18.3.1 Hladina akustického tlaku L_p podle EN 60335-2-72

64 dB(A)

18.3.2 Hladina akustického tlaku L_w podle EN 60335-2-72

80 dB(A)

18.3.3 Vibrační hodnota a_h podle EN 60335-2-72

Rukojeť vlevo Rukojeť vpravo
< 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Pro hladinu akustického tlaku a hladinu akustického výkonu činí faktor-K podle RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); pro vibrační hodnotu činí faktor-K podle RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

Uvedené vibrační hodnoty jsou změřeny podle normovaného zkušebního postupu a mohou být použity pro porovnání s jinými elektrickými stroji.

Skutečně vznikající vibrační hodnoty se mohou od uvedených hodnot odchýlovat, závisí to na druhu a způsobu použití.

Uvedené vibrační hodnoty mohou být použity pro prvotní odhad vibrační zátěže.

Skutečná vibrační zátěž musí být odhadnuta. Přitom mohou být zohledněny také doby, ve kterých je stroj vypnutý, a takové doby, ve kterých je stroj sice zapnutý, ale běží bez zátěže.

18.4 Transport

Akumulátory STIHL splňují předpoklady uvedené v UN-příručce pro zkoušky a kritéria, část III, kapitola 38.3.

Uživatel může přepravovat akumulátory STIHL v silniční dopravě k pracovnímu místu stroje bez jakýchkoli omezení.

Obsazené lithium-iontové akumulátory podléhají ustanovením právních předpisů o nebezpečných materiálech.

Při přepravě třetími stranami (např. leteckou dopravou nebo přepravou zboží) je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování.

Při přípravě zásilky je třeba se poradit s odborníkem na nebezpečné materiály. Dodržujte další národní předpisy.

Akumulátor zabalte tak, aby se v balení nemohl pohybovat.

Podrobnější pokyny pro přepravu viz

www.stihl.com/safety-data-sheets

18.5 REACH

REACH je názvem vyhlášky EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ke splnění vyhlášky REACH (EG) č. 1907/2006 viz

www.stihl.com/reach

* Cílová ochrana IP21 je dosažena použitím vhodných konstrukčních dílů.

19 Provozní poruchy a jejich odstranění

Před jakýmkoli úkony na stroji ze stroje vyjměte akumulátor.		
Porucha	Příčina	Odstranění závady
Stroj při zapnutí nenaskočí.	Mezi strojem a akumulátorem není žádný elektrický kontakt	Akumulátor vyjměte, proveďte optickou kontrolu kontaktů a opět ho vložte.
	Akumulátor je nedostatečně nabitý. (1 světelná dioda na akumulátoru bliká zeleně.)	Nabíjení akumulátoru
	Akumulátor je příliš teplý / příliš studený. (1 světelná dioda na akumulátoru svítí červeně.)	Akumulátor nechejte vychladnout / akumulátor nechejte při teplotě cca +15 °C – +20 °C šetrně zahřát.
	Závada je v akumulátoru. (4 světelné diody na akumulátoru blikají červeně.)	Akumulátor vyjměte ze stroje a opět ho vsadte. Stroj zapnete – pokud světelné diody stále ještě blikají, je akumulátor defektní a je třeba ho vyměnit.
	Stroj je příliš teplý. (3 světelné diody na akumulátoru svítí červeně.)	Stroj je příliš teplý – nechejte ho vychladnout.
	Elektromagnetická porucha nebo závada ve stroji. (3 světelné diody na akumulátoru blikají červeně.)	Akumulátor vyjměte ze stroje a opět ho vsadte. Stroj zapnout – pokud světelné diody stále ještě blikají, je stroj defektní a musí být zkontrolován odborným prodejcem ¹⁾ .
	Vlhkost ve stroji a/nebo v akumulátoru.	Stroj/akumulátor nechejte uschnout.
Stroj se za provozu vypíná	Akumulátor nebo elektronika stroje jsou příliš teplé	Akumulátor ze stroje vyjměte, akumulátor a stroj nechejte vychladnout.
	Elektrická nebo elektromagnetická porucha	Akumulátor vyjměte a znovu vložte
	Aktivované jištění proti přetížení závislé na teplotě – nastavení zametacího tlaku je příliš vysoké.	Seřídte nastavení zametacího tlaku podle zametaného podkladu. Počkejte cca 30 vteřin, až jištění proti přetížení zchladne
	Aktivované jištění proti přetížení závislé na teplotě – taliřové kartáče nebo čistící válec jsou zablokované.	Odstraňte blokaci. Počkejte cca 30 vteřin, až jištění proti přetížení zchladne. Při zablokovaném čistícím válci stiskněte spínač, a tím pak opět vynulujte jištění proti přetížení.
Provozní doba je příliš krátká	Akumulátor není zcela nabitý	Nabíjení akumulátoru
	Je dosažena, resp. překročena životnost akumulátoru.	Akumulátor přezkoušejte ¹⁾ a vyměňte.
	Zařízení pro přestavení výšky je nastaveno příliš nízkou – přitlak	Zařízení pro přestavení výšky přizpůsobte zametanému podkladu.

Před jakýmkoli úkony na stroji ze stroje vyjměte akumulátor.		
Porucha	Příčina	Odstranění závady
	na taliřové kartáče je příliš velký.	
Akumulátor se při vsazování do stroje/nabíječky zasekává.	Vodítka/kontakty jsou znečištěné.	Vodítka/kontakty opatrně vyčistěte.
Akumulátor se nenabíjí i přesto, že světelná dioda na nabíječce svítí zeleně	Akumulátor je příliš teplý / příliš studený. (1 světelná dioda na akumulátoru svítí červeně.)	Akumulátor nechejte vychladnout / akumulátor nechejte při teplotě cca +15 °C – +20 °C šetrně zahřát. Nabíječku provozujte zásadně jen v uzavřených a suchých prostorách při okolních teplotách od +5 °C do +40 °C.
Světelná dioda na nabíječce bliká červeně	Mezi nabíječkou a akumulátorem není žádný elektrický kontakt	Akumulátor vyjměte a znovu vložte
	Závada je v akumulátoru. (4 světelné diody na akumulátoru blikají po dobu cca 5 vteřin červeně.)	Akumulátor vyjměte ze stroje a opět ho vsadte. Stroj zapnete – pokud světelné diody stále ještě blikají, je akumulátor defektní a je třeba ho vyměnit.
	Závada spočívá v nabíječce.	Nabíječku nechejte zkontrolovat u odborného prodejce ¹⁾ .
Stroj se dá jen těžko posunovat.	Taliřové kartáče nebo čistící válec jsou zablokovány.	Odstraňte blokaci.
	Nesprávné nastavení zametacího tlaku.	Seřídte nastavení zametacího tlaku podle zametaneho podkladu.
	Části převodovky se těžce pohybují.	Části převodovky nastříkejte silikonovým sprejem ²⁾ .
¹⁾ STIHL doporučuje odborného prodejce výrobků STIHL.		
²⁾ Viz „Kontrola a údržba uživatelem“		

20 Pokyny pro opravu

Uživatelé tohoto stroje smíjí provádět pouze takové údržbářské a ošetřovací úkony, které jsou popsány v tomto návodu k použití. Obsáhlejší opravy smíjí provádět pouze odborní prodejci.

STIHL doporučuje nechat provádět údržbářské a opravářské úkony pouze u autorizovaného, odborného prodejce výrobků STIHL. Autorizovaným odborným prodejcům výrobků STIHL jsou pravidelně nabízena odborná školení a k jejich dispozici jsou dodávány Technické informace.

Při opravách do stroje montovat pouze firmou STIHL pro daný typ stroje povolené náhradní díly nebo technicky adekvátní díly. Používat pouze vysokojakostní náhradní díly. Jinak hrozí eventuální nebezpečí úrazů nebo poškození stroje.


Firma STIHL doporučuje používat originální náhradní díly značky STIHL.

Originální náhradní díly značky STIHL se poznají podle číselného označení náhradních dílů STIHL, podle loga **STIHL**[®] a případně podle znaku  pro náhradní díly STIHL (na drobných součástkách může být také uveden pouze tento znak).

21 Likvidace stroje

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce výrobků STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.

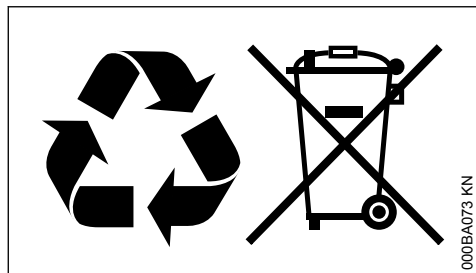

- Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- Nelikvidujte s domácím odpadem.

22 Prohlášení o konformitě EU

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

konstrukce: Akumulátorový smeták

tovární značka: STIHL

typ: KGA 770

sériová identifikace: 4860

odpovídá příslušným předpisům ve znění směrnice 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2000/14/ES a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben ve shodě s níže uvedenými normami ve verzích platných vždy k výrobnímu datu:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1,

EN 60335-2-72

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle směrnice 2000/14/EG, příloha V.

Naměřená hladina akustického výkonu

KGA 770 80 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu

KGA 770 82 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy u:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Rok výroby, země výroby a výrobní číslo jsou uvedeny na stroji.

Waiblingen, 15.7.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

v zast.

Dr. Jürgen Hoffmann

Vedoucí oddělení schvalování výrobků, regulace



23 Adresy

23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

71307 Waiblingen

23.2 Distribuční společnosti STIHL

Německo

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.

Fachmarktstraße 7

2334 Vösendorf

Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG

Isenrietstraße 4

8617 Mönchaltorf

Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.

Chrlická 753

664 42 Modřice

23.3 Dovozy firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.

Bišće polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560

Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjedište:

Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33

Tartalomjegyzék

1	Ehhez a használati utasításhoz.....	157
2	Biztonsági előírások és munkatechnika..	157
3	A berendezés kiegészítése.....	161
4	A berendezés szállítása.....	162
5	Töltő készülék elektromos csatlakoztatása.....	164
6	Töltse fel az akkumulátort.....	164
7	Az akkumulátoron lévő LED-ek.....	165
8	A töltőkészüléken lévő LED-ek.....	167
9	A berendezés bekapcsolása.....	167
10	Munkálatok.....	167
11	A berendezés kikapcsolása.....	168
12	Munka után.....	169
13	A berendezés tárolása.....	169
14	Ellenőrzés és karbantartás a felhasználó által.....	170
15	Karbantartási és ápolási tanácsok.....	171
16	Az elkopás csökkentése és a károsodások elkerülése.....	172
17	Fontos alkotórészek.....	172
18	Műszaki adatok.....	173
19	Üzemzavarok elhárítása.....	174
20	Javítási tanácsok.....	175
21	Eltávolítása.....	176
22	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	176

23 A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata

176

1 Ehhez a használati utasításhoz**1.1 Képjelzések**

A berendezésben található összes képjelzés jelentése ebben a használati utasításban részletesen ismertetett.

1.2 Szövegrészek megjelölése**FIGYELMEZTETÉS**

Vigyázat, baleset- és személyi sérülésveszély, valamint jelentős anyagi károk történhetnek.

TUDNIVALÓ

Vigyázat, a berendezés vagy annak egyes alkotórészei megsérülhetnek.

1.3 Műszaki továbbfejlesztés

A STIHL-cég valamennyi gépének és munkaeszközének állandó továbbfejlesztésén fáradozik; ezért a gép alakjára, technikájára és felszerelésére vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk.

Ezért az ebben a használati utasításban közölték alapján, és az ábrák szerint támasztott követeléseinek eleget tenni nem tudunk.

2 Biztonsági előírások és munkatechnika

A berendezéssel történő munkavégzés során speciális biztonsági tennivalók is adódnak.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen át kell olvasni a teljes használati utasítást és biztonságos helyen kell őrizni azt a későbbi használatához. A használati utasításban közölt szabályok figyelmen kívül hagyása életveszélyt okozhat.

Körmentesen leghíjított papírra nyomtatott.
A nyomtatásérték növényi alapú papírra tartalmaz, a papír újból felhasználható.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022
0458-769-9821-B, VA0.G22.